




Alle PSE Tore werden mit Sicherungs-Stellringen ausgeliefert. Es kommt leider immer wieder vor, dass diese Ringe nicht montiert werden. Zusätzlich ist vor Montage die mittige Position des Torblattes auf der Welle zu prüfen. (Könnte durch den Transport verschoben sein)
Ohne diese Stellringe kann die Welle durch den Betrieb des Tores ihre Position seitwärts wandern!
Folge: Spannungen im Torblatt, Einreißen des Torblattes, schräges Aufwickeln des Tores

Die Stellringe müssen von der Konsole aus gesehen entweder beide innen, oder beide außen montiert werden.

Das nachfolgende Foto zeigt die Anbringung innen:

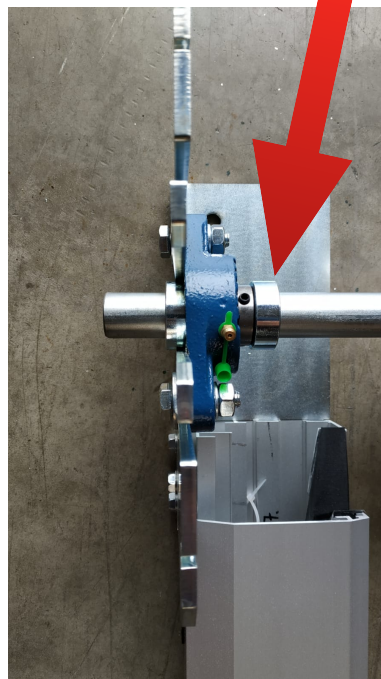

Das Foto zeigt eine **nach rechts verschobene** Welle.

Durch die Verschiebung der Welle können die Gleit- und Windsicherungsstücke nicht mehr nach innen Einfalten und rollen auf der Welle auf. (s.Foto)

Folge: Verspannungen, Falten und später Risse im Torblatt!

Das Torblatt positioniert sich aufgrund der horizontalen Spannung (begrenzt) selbst.

Die Welle kann sich jedoch immer noch unter dem Torblatt verschieben!

